

## ЗАЩИТНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ НАНОПОКРЫТИЕ FTORSiC "БЫСТРОЕ ЖИДКОЕ СТЕКЛО" ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защитное органическое нанопокрывание FTORSiC "Быстрое жидкое стекло" разработано для уменьшения воздействия атмосферных загрязнений, защиты от ультрафиолетового воздействия на лакокрасочную поверхность в ходе эксплуатации. Органическое покрытие дополнительно усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП.

Защитное покрытие FTORSiC "Быстрое жидкое стекло" рекомендуется наносить согласно инструкции на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 25 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 60 %. Допустимо нанесение защитного покрытия под открытым воздухом в безветренную погоду на слегка влажную лакокрасочную поверхность, избегая прямого попадания солнечного света. Операции по нанесению защитного покрытия следует выполнять строго соблюдая инструкцию с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для нанесения защитного покрытия дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

#### 1. Подготовка обрабатываемой поверхности

- Произвести чистку обрабатываемой лакокрасочной поверхности при помощи профессионального моющего средства (рекомендуется произвести бесконтактную и контактную очистку поверхности с помощью автомобильного шампуня). Допустимо нанесение защитного состава на влажную лакокрасочную поверхность.

**ВАЖНО:** необходимо полностью удалить все частицы и твердые загрязнения, так как твердые частицы могут повредить защитное покрытие FTORSiC "Быстрое жидкое стекло в процессе" нанесения.


#### 2. Нанесение защитного состава на лакокрасочную поверхность

- Перед нанесением взболтать флакон с составом.  
- Защитный состав распылить на чистое сухое фибровое полотенце. Равномерно распылить состав на обрабатываемую лакокрасочную поверхность (Рисунок 1).

- Располировать защитное покрытие легкими круговыми движениями без сильного по лакокрасочной поверхности при помощи чистого, сухого фибрового полотенца, удаляя излишки состава. Располирование продолжать до полного удаления следов нанесения защитного состава, до появления гладкой глянцевой лакокрасочной поверхности (Рисунок 2).  
- Обработать лакокрасочную поверхность необходимо небольшими участками, не допуская полного высыхания состава. Необходимо наносить состав перекрытием предыдущих слоев, тщательно располировывая область перекрытия.  
- Остатки защитного покрытия допустимо сбить струей воды.  
- Допустимо нанесение защитного органического покрытия на сухой автомобиль, также допустимо нанесение защитного состава при помощи профессионального аппликатора, обернутого замшевой салфеткой, участками 20 x 20 см, выдерживая от 60 до 150 секунд. После чего необходимо располировать защитный состав круговыми движениями при помощи чистого сухого микрофибрового полотенца.

#### 3. Сушка защитного покрытия и рекомендации

- После нанесения покрытия «Быстрое жидкое стекло» автомобиль готов к эксплуатации

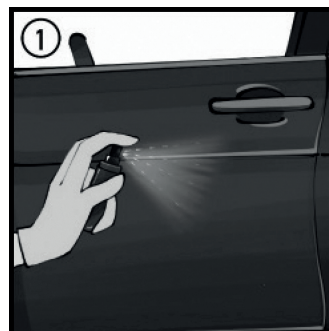

**\*Важно: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей**

#### Хранение:

Состав FTORSiC "Быстрое жидкое стекло" хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °C избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

#### Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.

## ЗАЩИТНОЕ КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКОЕ НАНОПОКРЫТИЕ FTORSiC "ЖИДКОЕ СТЕКЛО" ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защитное кремнийорганическое нанопокрывание FTORSiC "Жидкое стекло" разработано для уменьшения воздействия атмосферных загрязнений, риска образования и развития коррозии, а также защиты от ультрафиолетового воздействия на лакокрасочную поверхность в ходе эксплуатации. Кремнийорганическое покрытие дополнительно усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП, также обладает эффектом "антиграфити".

Защитное покрытие FTORSiC "Жидкое стекло" рекомендуется наносить согласно инструкции на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 25 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 60 %. Допустимо нанесение защитного покрытия под открытым воздухом в безветренную погоду, избегая прямого попадания солнечного света и попадания влаги в процессе нанесения. Операции по нанесению защитного покрытия следует выполнять строго соблюдая инструкцию с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для нанесения защитного покрытия дополнительно потребуются аппликатор, замшевая салфетка, чистые, сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

#### 1. Подготовка обрабатываемой поверхности

- Произвести чистку обрабатываемой лакокрасочной поверхности при помощи профессионального моющего средства (рекомендуется произвести бесконтактную и контактную очистку поверхности с помощью автомобильного шампуня).
- Произвести очистку лакокрасочной поверхности от статических загрязнений (водный камень) с помощью профессионального очистителя водных пятен.
- Произвести очистку лакокрасочной поверхности от окислов металлов при помощи профессионального очистителя металлических вкраплений.
- Равномерно распылить на очищенную и высушенную лакокрасочную поверхность обезжириватель-активатор (допустимо использование обезжиривателей, не содержащих ПАВ). С помощью чистого, сухого микрофибрового полотенца равномерно обезжирить обрабатываемую поверхность, удалив остатки загрязнений.

**ВАЖНО:** необходимо полностью удалить все частицы и твердые загрязнения, так как твердые частицы могут повредить защитное покрытие FTORSiC "Жидкое стекло" в процессе нанесения. Рекомендуется использовать нагревающий фен после обезжиривания поверхности для удаления остатков обезжиривателя и нагревания обрабатываемой поверхности для увеличения скорости реакции между защитным составом и обрабатываемой лакокрасочной поверхностью.






#### 2. Нанесение защитного состава на лакокрасочную поверхность

- Перед нанесением взболтать флакон с составом. В процессе работы рекомендуется закрывать флакон с составом, чтобы избежать попадания влаги.
- Защитный состав наносить с помощью аппликатора, обернутого в замшевую салфетку, не касаясь резиновых уплотнителей. Нанести 10-15 капель состава на замшевую салфетку с аппликатором (Рисунок 1).

- Аппликатором нанести состав участками крест-накрест (слева-направо, сверху вниз), образуя ровную "сетку". Рекомендуемая площадь нанесения – 40 × 40 см. Необходимо наносить состав перекрытием предыдущих слоев (Рисунок 2.1 и 2.2).
- Выдержать нанесенный состав на лакокрасочной поверхности от 10 до 30 секунд, в зависимости от окружающей температуры и влажности.
- Располировать защитное покрытие легкими круговыми движениями без сильного по лакокрасочной поверхности при помощи чистого, сухого фибрового полотенца, удаляя излишки состава. Располировывание продолжать до полного удаления следов нанесения защитного состава, до появления гладкой глянцевой лакокрасочной поверхности (Рисунок 3). После располировки следом сразу нанести следующий слой подетально и располировать до удаления излишков.

#### 3. Сушка защитного покрытия и рекомендации

- Допустима дополнительная обработка инфракрасной сушкой в течение 15 минут каждого кузовного элемента для улучшения стойкости и свойств защитного состава.
- Не допускать попадания влаги и пыли на обработанную поверхность в течение 6-8 часов.
- Не подвергать автомобиль мойке с помощью химии в течение 5-7 дней после нанесения состава.

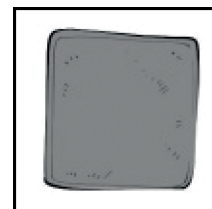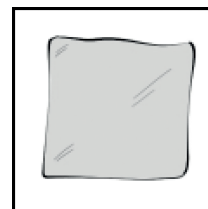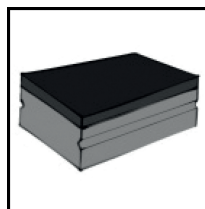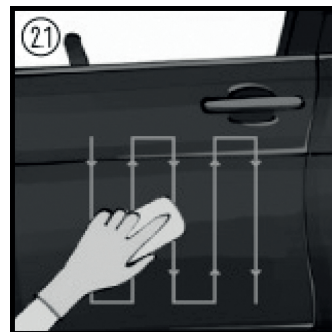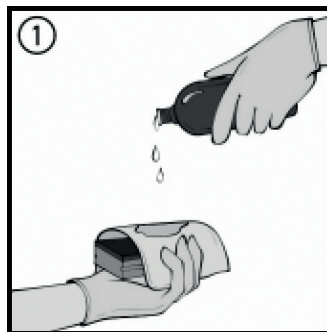

1. Аппликатор

2. Замшевая  
салфетка

3. Фибровое  
полотенце  
(Салфетка из  
микрофибры)

**\*Важно: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей**

#### Хранение:

Состав FTORSiC "Жидкое стекло" хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °C избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

#### Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.

## ЗАЩИТНОЕ НАНОПОКРЫТИЕ FTORSiC "КЕРАМИКА" ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защитное нанопокрывание FTORSiC "Керамика" разработано для уменьшения воздействия атмосферных загрязнений, риска образования и развития коррозии, а также защиты от ультрафиолетового воздействия на лакокрасочную поверхность в ходе эксплуатации. Керамическое покрытие дополнительно усиливает блеск, глубину и насыщенность цвета ЛКП.

Защитное покрытие FTORSiC "Керамика" рекомендуется наносить согласно инструкции на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 25 °C и относительной влажности воздуха от 20 до 60 %. Допустимо нанесение защитного покрытия под открытым воздухом в безветренную погоду, избегая прямого попадания солнечного света и попадания влаги в процессе нанесения. Операции по нанесению защитного покрытия следует выполнять строго соблюдая инструкцию с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для нанесения защитного покрытия дополнительно потребуются аппликатор, замшевая салфетка, чистые, сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

#### 1. Подготовка обрабатываемой поверхности

- Произвести чистку обрабатываемой лакокрасочной поверхности при помощи профессионального моющего средства (рекомендуется произвести бесконтактную и контактную очистку поверхности с помощью автомобильного шампуня).
- Произвести очистку лакокрасочной поверхности от статических загрязнений (водный камень) с помощью профессионального очистителя водных пятен.
- Произвести очистку лакокрасочной поверхности от окислов металлов при помощи профессионального очистителя металлических вкраплений.
- Равномерно распылить на очищенную и высушенную лакокрасочную поверхность обезжириватель-активатор (допустимо использование обезжиривателей, не содержащих ПАВ). С помощью чистого, сухого микрофибрового полотенца равномерно обезжирить обрабатываемую поверхность, удалив остатки загрязнений.

**ВАЖНО:** необходимо полностью удалить все частицы и твердые загрязнения, так как твердые частицы могут повредить защитное покрытие FTORSiC "Керамика" в процессе нанесения. Рекомендуется использовать нагревающий фен после обезжиривания поверхности для удаления остатков обезжиривателя и нагревания обрабатываемой поверхности для увеличения скорости реакции между защитным составом и обрабатываемой лакокрасочной поверхностью.




#### 2. Нанесение защитного состава на лакокрасочную поверхность

- Перед нанесением взболтать флакон с составом. В процессе работы рекомендуется закрывать флакон с составом, чтобы избежать попадания влаги.
- Защитный состав наносить с помощью аппликатора, обернутого в замшевую салфетку, не касаясь резиновых уплотнителей и пластиковых элементов. Нанести 10-15 капель состава на замшевую салфетку с аппликатором (Рисунок 1).
- Аппликатором нанести состав участками крест-накрест (слева-направо, сверху-вниз), образуя ровную сетку (Рисунок 2.1 и 2.2).


- Выдержать нанесенный состав на лакокрасочной поверхности от 5 до 30 секунд, в зависимости от окружающей температуры и влажности.
- Располировать защитное покрытие легкими круговыми движениями без сильного нажатия по лакокрасочной поверхности при помощи чистого, сухого фибрового полотенца, удаляя излишки состава. Располирование продолжать до полного удаления следов нанесения защитного состава, до появления гладкой глянцевой лакокрасочной поверхности (Рисунок 3).
- Следом нанести 2 слой подетально и располировать до удаления излишков. Рекомендуется наносить не менее двух слоев состава FTORSiC "Керамика" для достижения оптимальной защиты.

#### 3. Сушка защитного покрытия и рекомендации


- Допустима дополнительная обработка инфракрасной сушкой в течение 15 минут каждого кузовного элемента для улучшения стойкости и свойств защитного состава.
- Не допускать попадания влаги и пыли на обработанную поверхность в течение 6-8 часов.
- Не подвергать автомобиль мойке с помощью химии в течение 5-7 дней после нанесения состава.

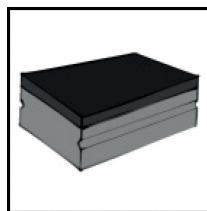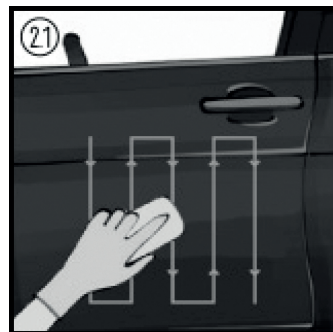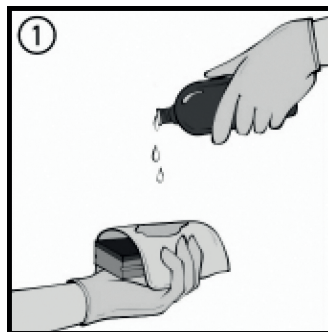

1. Аппликатор

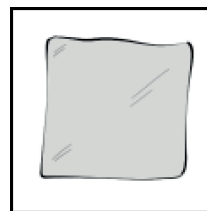

2. Замшевая  
салфетка

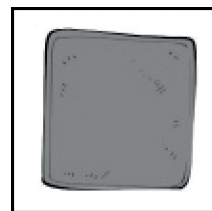

3. Фибровое  
полотенце  
(Салфетка из  
микрофибры)

**\*Важно: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей**

#### Хранение:

Состав FTORSiC "Керамика" хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °C избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

#### Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.



## ЗАЩИТНОЕ ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ НАНОПОКРЫТИЕ FTORSiC "АНТИДОЖДЬ" ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Защитное водоотталкивающее нанопокрывание FTORSiC "Антидождь" разработано для уменьшения атмосферных загрязнений, запотевания стеклянных поверхностей в ходе эксплуатации. Защитное водоотталкивающее покрытие дополнительно улучшает видимость в непогоду, уменьшает расход стеклоомывающей жидкости, увеличивает срок службы стеклоочистителей.

Защитное покрытие FTORSiC "Антидождь" рекомендуется наносить согласно инструкции на чистую, сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 20 °С и относительной влажности воздуха от 20 до 60%. Допустимо нанесение защитного покрытия под открытым воздухом в безветренную погоду, избегая прямого попадания солнечного света и попадания влаги в процессе нанесения. Операции по нанесению защитного покрытия следует выполнять строго соблюдая инструкцию с использованием средств индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для нанесения защитного покрытия дополнительно потребуются аппликатор, замшевая салфетка, чистые, сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

#### 1. Подготовка обрабатываемой поверхности

- Произвести очистку обрабатываемой стеклянной поверхности при помощи профессионального моющего средства (рекомендуется произвести бесконтактную и контактную очистку поверхности с помощью автомобильного шампуня).
- Произвести очистку стеклянной поверхности от статических загрязнений (водный камень) с помощью абразивного материала для полировки стеклянных поверхностей или профессионального очистителя водных пятен.
- Равномерно распылить на очищенную и высушенную стеклянную поверхность обезжириватель-активатор (допустимо использование обезжиривателей, не содержащих ПАВ). С помощью чистого, сухого микрофибрового полотенца равномерно обезжирить обрабатываемую поверхность, удалив остатки абразивного материала и прочих загрязнений.

**ВАЖНО:** необходимо полностью удалить все частицы абразивного материала и твердые загрязнения, так как минералы и твердые частицы могут повредить защитное покрытие FTORSiC "Антидождь" в процессе нанесения. Рекомендуется использовать нагревающий фен после обезжиривания поверхности для удаления остатков обезжиривателя и нагревания обрабатываемой поверхности для увеличения скорости реакции между защитным составом и обрабатываемой стеклянной поверхностью.


#### 2. Нанесение защитного состава на стеклянную поверхность

- Перед нанесением взболтать флакон с составом. В процессе работы рекомендуется закрывать флакон с составом, чтобы избежать попадания влаги.
- Защитный состав наносить с помощью аппликатора, обернутого в замшевую салфетку, не касаясь резиновых уплотнителей и пластиковых элементов. Нанести 10-15 капель состава на замшевую салфетку с аппликатором (Рисунок 1).
- На аппликатор нанести состав и круговыми движениями втирать в обрабатываемую поверхность. Рекомендуемая площадь нанесения – 40 × 40 см. Необходимо наносить состав перекрытием предыдущих слоев (Рисунок 2).

- Для достижения наилучшего результата рекомендуется наносить второй слой через 30-60 минут, не удаляя предыдущий слой.
- Выдержать нанесенный состав на стеклянной поверхности в течение 60 минут при температуре 20 °С.
- Располировать защитное покрытие круговыми движениями по стеклянной поверхности при помощи чистого, сухого фибрового полотенца, удаляя излишки состава. Располирование продолжать до полного удаления следов нанесения защитного состава, до идеальной прозрачности стекла (Рисунок 3).

#### 3. Сушка защитного покрытия и рекомендации

- Не допускать попадания влаги и пыли на обработанную поверхность в течение 2 часов.
- Не рекомендуется допускать механического воздействия (стеклоочистители, тряпки, щетки) на обработанную поверхность в течение суток после нанесения.

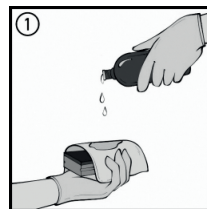

1. Аппликатор



2. Замшевая  
салфетка



3. Фибровое  
полотенце  
(Салфетка из  
микрофибры)

**\*Важно: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей**

#### Хранение:

Состав FTORSiC "Антидождь" хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °С избегая прямого попадания света. В процессе хранения допустимо образование незначительного осадка.

#### Внимание:

Любое несоблюдение данной инструкции может значительно сократить срок и качество работы покрытия или вовсе не позволит установить защитное покрытие.




## ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО FTORSiC «РОН» ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Обезжиривающее средство FTORSiC «РОН» разработано для удаления остатков полировальной пасты, масляных, жировых и других типов легких загрязнений с лакокрасочных и стеклянных поверхностей. Данное средство используется перед началом полировки, в процессе полировки и перед нанесением защитных составов.

Средство FTORSiC «РОН» рекомендуется использовать согласно инструкции на предварительно очищенную сухую поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 50 °С и относительной влажности воздуха от 20 до 60 %. Допустимо использование средства под открытым воздухом, избегая прямого попадания солнечного света. В процессе работы с данным средством следует строго следовать инструкции, используя средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для работы с обезжиривающим средством дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

1. Нанести на обрабатываемую поверхность обезжиривающее средство FTORSiC «РОН».
2. При помощи сухого чистого фибрового полотенца удалить загрязнения со стеклянной или лакокрасочной поверхности.
3. При необходимости повторно повторить процедуру до полной очистки и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

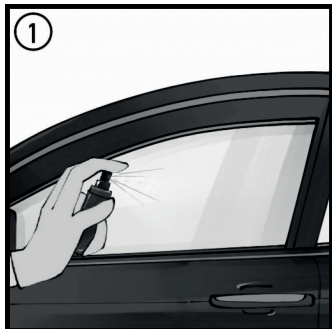


## ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО FTORSiC «CeOH» ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Очищающее средство FTORSiC «CeOH» разработано для очистки стеклянных поверхностей при помощи мелкоабразивных микрочастиц. Данное средство используется для удаления прежних защитных покрытий, следов минерального налета (водного камня), полировки и подготовки стеклянных поверхностей перед нанесением защитных составов.

Средство FTORSiC «CeOH» рекомендуется использовать согласно инструкции на предварительно очищенную сухую, обезжиренную поверхность при температуре окружающего воздуха от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха от 20 до 60 %. Допустимо использование средства под открытым воздухом, избегая прямого попадания солнечного света и не допуская высыхания средства на обрабатываемой поверхности. В процессе работы с данным средством следует строго следовать инструкции, используя средства индивидуальной защиты – перчатки и респиратор. Для работы с очищающим средством дополнительно потребуются сухие фибровые полотенца (в комплект не входят).

### Инструкция по применению:

1. Перед использованием хорошо встряхнуть флакон с средством.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность очищающее средство FTORSiC «CeOH».
3. При помощи сухого чистого фибрового полотенца тщательно (с усилием) растереть средство круговыми движениями по стеклянной поверхности.
4. При необходимости повторно повторить процедуру до полной очистки обрабатываемой поверхности.

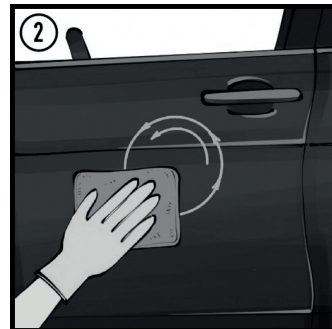

**\*Важно: детям до 18 лет использовать под присмотром родителей**

### Хранение:

Средство FTORSiC «РОН» хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °С избегая прямого попадания света.

Средство FTORSiC «CeOH» хранить в сухом месте при температуре от 0 до 20 °С избегая прямого попадания света.